Quick Guide

VeinVu 200
Advanced Infra-red Vein Viewer

ZEST-MED

การเปิด/ปิดเครื่อง

- กดปุ่ม Power ค้างไว้ 1 วินาทีเพื่อ**เปิด**เครื่อง โดยจะใช้เวลาประมาณ 5 วินาทีในการเริ่มทำงาน
- กดปุ่ม Power ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อ**ปิด**เครื่อง

ภาพที่แสดงบนพื้นผิว

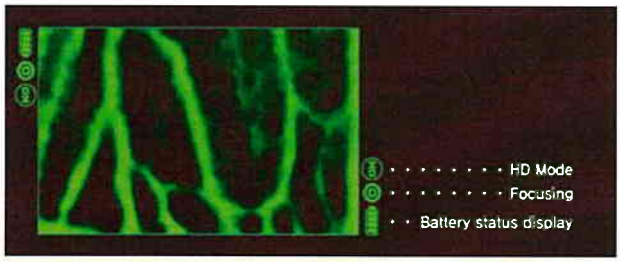

- แสดงสัญลักษณ์ HD Mode
- แสดงการโฟกัส (Focusing)
- แสดงสถานะแบตเตอรี่

การใช้งาน/ทำงาน

- วางเครื่องให้ห่างจากพื้นผิวที่ต้องการหาเส้นเลือดประมาณ **40 cm (±3 cm)** ซึ่งเป็นระยะที่จะฉายภาพได้ชัดเจนที่สุด (สังเกตได้จากสัญลักษณ์ Focusing โดยจะเห็นวงกลม 2 วงอย่างชัดเจน)
- กดปุ่มปรับสี เพื่อปรับเปลี่ยนสีให้ตรงตามความต้องการ หรือความเหมาะสมของการใช้งาน



- กดปุ่มปรับขนาด เพื่อปรับขนาดภาพที่ฉายลงบนพื้นผิว
- กดปุ่ม **HD** เพื่อเปิด/ปิดโหมดความคมชัดสูง เมื่อเปิดโหมดนี้จะแสดงสัญลักษณ์ HD Mode บนภาพ
- กดปุ่ม หรือ ค้างไว้ 2 วินาที เพื่อเปิด/ปิดโหมดแสดง Guideline โดยจะช่วยให้สามารถเห็นหรือช่วยในการเลือกเส้นเลือดได้ดียิ่งขึ้น เมื่อเปิดโหมดนี้จะแสดงสัญลักษณ์ บนภาพ

การทำ Calibration โดยใช้ Calibration Card

- กดปุ่ม **HD** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเข้า **Select Menu Mode** (หากไม่กดปุ่มใดๆ 10 วินาทีจะกลับสู่การใช้งานปกติ)
- กดปุ่ม เพื่อเข้าสู่ Calibration Mode

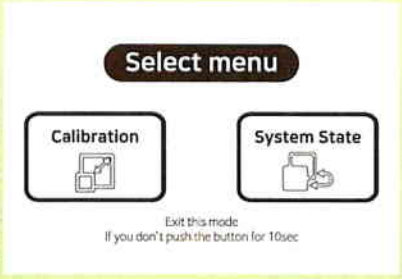

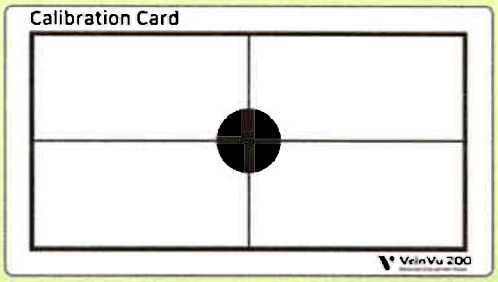

- วาง Calibration Card ให้ได้ระนาบ และห่างจากตัวเครื่อง **40 cm (±3 cm)** เพื่อให้ได้ระยะโฟกัส
- ขยับให้ตำแหน่งของ Calibration Card ตรงกับภาพที่เครื่องฉายอยู่
- เครื่องจะทำการปรับตำแหน่งการฉายภาพให้แม่นยำโดยอัตโนมัติ และจะออกจาก **Calibration Mode** เพื่อกลับเข้าสู่การใช้งานปกติให้เอง

(หากไม่สามารถปรับตำแหน่งการฉายภาพได้โดยอัตโนมัติ เครื่องจะเข้าสู่หน้าจอให้เราสามารถปรับตำแหน่งได้เอง)

ZEST-MED
Zest-Med Co., Ltd 896/1-2 ชั้น 3 อาคารสำนักงาน เอสวี ซิตี้ ทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2682-9151-4 แฟกซ์ 0-2682-9155